

tr: Frankenberg (luth. Kirche) 6. 1. 26

ad C. Registerwerk. Zu unterscheiden ist ein solches zur Betätigung der Registerzüge u. ein solches für die Übertragung von Tastendruck von Taste zum Spielventiel.

Zunächst das Registerregisterwerk. Selbiges stammt aus der Zeit des Umbaus der Orgel, ist ziemlich primitiv hergestellt. Es fällt bei den Aufgaben, welche die Orgel zu erfüllen hat nicht so sehr ins Gewicht, sodass die Registratur unverändert bleiben kann; abstellbare kleine Mängel müssen natürlich beseitigt werden.

Anders liegt jedoch die Sache bei der anderen Mechanik. Die Übertragung des Tastendruckes auf die Spielventiele wird in den Manualen durch Wellen übertragen. Diese Wellen haben teilweise recht respektable Längen, sind aber, um mit wenig Raum auszukommen, zu schwach gehalten. Es ergibt sich im Verein mit den recht mangelhaft hergestellten Klaviaturen letzten Umbaus infolge der wackeligen Tastatur u. der Wellentorsion hieraus eine recht zähe Spielart, welche beim grösstmöglichen Tastenfall doch nur eine ungenügende Öffnung der Spielventiele zeitigen kann. Bei alten Schleifladen sind die Tonkzellen ohnehin stets sehr enge u. ist deshalb der Windzufluss zu den Pfeifen auf eine möglichst grosse Ventielöffnung angewiesen. Ein anderer Mangel der Manualstrukturen liegt in den Wellbrettern; durch Quellen u. Eintrocknen derselben in der Breite verändert sich der Tastenfall fortwährend. Im Pedal ist der Wechsel von C u. Cis Seite konstruktiv u. in Ausführung recht mangelhaft; dieses ist im vorliegenden Falle nur durch Einbauen eines schrägen Rahmens mit stehenden Wellen zu beheben.

Die Wellbretter für die Manuale schlage ich vor durch Wellrahmen mit Eisenwellen zu ersetzen, die mangelhaften Klaviaturen u. Winkelscheiden ebenfalls vollwertig zu erneuern, die Pedalklavatur ebenfalls.

Kurzgefasst ergibt sich aus Vorstehendem Folgendes:

- 2974 - 1. Prospektpfeifen.
 - 445 - 2. Ersatz Man. 11 Prastant 8 C-f=18 Töne, Prinzipal 4 C-H =12 Töne
 - 250 - 3. Ergänzung fehlender u. allzudefekter kleinerer Pfeifen.
 - 170 - 4. Neue Klaviaturen für die Manuale u. das Pedal nebst Manualcoppel.
 - 700 - 5. Wellrahmen neu für beide Manuale incl. neuer Winkelscheiden, Abstraktur neu anhängen.
 - 135 - 6. Kreuzrahmen hinter der Pedalklavatur.
 - 200 - 7. Reinigen des Pfeifwerks u. der Windladen.
 - 150 - 8. Ausbessern der Windkästen u. Kanäle.
 - 784 - 9. Elektroventilator "Ventus".
-
- 6660 Pos. 1 - 9 halte ich für unbedingt notwendig. In zweiter Linie Positonblech in dritter Pos., 11.
 - 380 - 10. Posaune 16 neue Untersätze etc.
 - 165 - 11. Man 1. Trompete 8, Man 11 Oboe 8 neu.

Beschreibung nebenstehend.

+ Kirche 50

2760
445
250
170
700
135
200
150
784
250

-200
2760
445
250
350
750 800
135
875 875
150 150
850
4565